

FORMULARZ OFERTOWY
REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU UMWO PRZY UL. OSTRÓWEK 5-7 W OPOLU
Wg branż

1. CZĘŚĆ - PRACE MALARSKIE

Lokalizacja	PRACE MALARSKIE – zakres robót	Cena [zł brutto]
<u>III piętro:</u> Pokój nr 3.08 wraz z łazienką	likwidacja zabrudzenia (poprawki malarskie) na ścianie w okolicach włącznika górnego oświetlenia T3/F17: 15cm x 15cm (dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbą wewnętrzną KB w kolorze jasnym – bez gruntowania i szpachlowania powierzchni – poprawki malarskie)	
<u>III piętro:</u> Pokój nr 3.08 wraz z łazienką	usunięcie widocznych resztek silikonu na kaflach łączących się ze zdjęciem Zamku w Mosznej: prawa strona 60cm x 5cm	
<u>Hall</u>	likwidacja łuszczącej się farby (poprawka malarska) w lewym, dolnym rogu przy drzwiach wejściowych rozsuwanych: 20cm x 20cm (dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbą wewnętrzną KB w kolorze jasnym – bez gruntowania i szpachlowania powierzchni – poprawki malarskie)	
łącznie cena brutto		

2. CZĘŚĆ - STOLARKA OKIENNA

Lokalizacja	STOLARKA OKIENNA I FASADA ZEWNĘTRZNA – zakres robót	Cena [zł brutto]
<u>III piętro:</u> Pokój nr 3.08 wraz z łazienką	wymiana pakietu szybowego - porysowana szyba drzwi balkonowych od strony wewnętrznej: 60cm x 190cm	
<u>II piętro:</u> Pokój 2.08	wymiana pakietu szybowego - zarysowanie szyby okna balkonowego widoczne od strony zewnętrznej: 60cm x 190cm	
<u>II piętro:</u> Pomieszczenie socjalne 2.13	konieczna regulacja okna przy klimakonwektorze – opadnięte skrzydło: 105cm x 145cm	
<u>I piętro:</u> Pokój nr 1.02	likwidacja uszkodzenia aluminiowej ramy okiennej od strony wewnętrznej (ślady po wierceniu): na długości 5cm – do polakierowania farbą w kolorze stolarki okiennej (kolor RAL 7016)	
<u>I piętro:</u> Pokój 1.08	likwidacja punktowego wgniecenia słupa fasady przy drzwiach balkonowych: na długości 5cm – do polakierowania farbą w kolorze stolarki okiennej (kolor RAL 7016)	
<u>I piętro:</u> Pokój 1.08	likwidacja zarysowania od strony zewnętrznej drzwi w fasadzie: lewy górny róg - na długości 5cm – do polakierowania farbą w kolorze stolarki okiennej (kolor RAL 7016)	
Wejście do budynku od strony ul. Ostrówek (strona zewnętrzna budynku)	liczne uszkodzenia progu drzwi wejściowych – do wymiany cały próg aluminiowy wraz z uszczelką: 150 cm	
Elewacja tylna wejściowa od strony parkingu (strona zewnętrzna budynku)	wystająca uszczelka górna fasady (wygięta listwa) – poprawne zamontowanie uszczelki i poziomej górnej maskownicy witryny szklanej: 80 cm	
łącznie cena brutto		

3. CZĘŚĆ - STOLARKA DRZWIOWA

Lokalizacja	STOLARKA DRZWIOWA – zakres robót	Cena [zł brutto]
<u>I piętro</u> : Pomieszczenie socjalne nr 1.11	brak „spasowania” ościeżnicy drzwi wewnętrznych (uskok i szczelina pomiędzy górną belką a elementem pionowym) – brak możliwości naprawy bez demontażu drzwi wewnętrznych – 1 szt.	
<u>I piętro</u> : WC nr 1 (LEWE)	niedomykające się drzwi wewnętrzne bezprzylgowe – naprawa uszkodzonego zamka magnetycznego: 1 szt.	
<u>Piwnica</u> Pomieszczenie -1.09 WC wraz z łazienką	zamek magnetyczny w drzwiach wewnętrznych się zacina, brak możliwości otwarcia drzwi – naprawa uszkodzonego zamka magnetycznego: 1 szt.	
Łączna cena brutto		

4. CZĘŚĆ - UKŁADANIE PODŁÓG

Lokalizacja	UKŁADANIE PODŁÓG – zakres robót	Cena [zł brutto]
<u>III piętro</u> Korytarz	likwidacja szpary pomiędzy listwą przypodłogową a panelami przy lewej stronie windy: 72cm	
<u>Parter</u> Pokój nr 0.04	demontaż uszczelnienia silikonowego pomiędzy podłogą a dolnym rygłem stolarki okiennej i montaż nowego uszczelnienia silikonowego w kolorze stolarki okiennej – likwidacja różnicy w kolorze zastosowanego silikonu: 300cm	
Łączna cena brutto		

5. CZĘŚĆ - IZOLACJE TERMICZNE

Lokalizacja	IZOLACJE TERMICZNE – zakres robót	Cena [zł brutto]
<u>Piwnica</u> : Pomieszczenie węzła cieplnego	uzupełnienie izolacji z pianki izolacyjnej na kolankach i trójkątach ciepłej i zimnej wody oraz CO (ø80 i ø32): 40 szt.	
<u>Piwnica</u> : Pomieszczenie - 1.11	uzupełnienie punktowych uszkodzeń powłoki izolacyjnej instalacji CO oraz wody lodowej – powłoka zewnętrzna z folii: 2 szt. 3cm x 3cm	
<u>Piwnica</u> : Pomieszczenie - 1.11	uzupełnienie punktowych uszkodzeń powłoki izolacyjnej rury grzewczej, wychodzącej z zasobnika: 2 szt. 5cm x 5cm	
Łączna cena brutto		

6. CZĘŚĆ - PRACE INSTALACYJNE WOD. – KAN.

Lokalizacja	PRACE INSTALACYJNE WOD. – KAN. – zakres robót	Cena [zł brutto]
<u>III piętro</u> Pokój nr 3.08 wraz z łazienką	należy wyregulować drzwi do kabiny prysznicowej	
<u>Piwnica</u> Pomieszczenie -1.07	wypływa woda z kratki ściekowej w podłodze podczas używania zlewozmywaka – osadzić niżej wpust ściekowy w posadzce z wyprofilowaniem spadku w kierunku kratki, konieczny demontaż 6 szt. ceramicznych płyt podłogowych o wymiarach 30cm x 30cm	

Piwnica: Pomieszczenie - 1.09 WC wraz z łazienką	w kabine natryskowej bateria natryskowa jest luźna – należy wykonać stabilny montaż baterii natryskowej – 1 szt.	
Piwnica: Pomieszczenie - 1.09 WC wraz z łazienką	uszczelnienie styków kabiny prysznicowej ze ścianą i z podstawą brodzika (likwidacja przecieków): 2 x 190cm + 130cm	
łącznie cena brutto		

7. CZĘŚĆ - PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja	PRACE OGÓLNOBUDOWLANE – zakres robót	Cena [zł brutto]
Piwnica Pomieszczenie -1.09 WC wraz z łazienką	likwidacja widocznej szczeliny pomiędzy panelem sufitu podwieszanego Armstrong a powierzchnią ściany: 2 x 20cm	
Piwnica: Pomieszczenie - 1.09 WC wraz z łazienką	wymiana panelu sufitowego typu Armstrong (zaciek wody na panelu sufitowym): 60cm x 10cm	
łącznie cena brutto		

8. CZĘŚĆ - PRACE DEKARSKIE

Lokalizacja	PRACE DEKARSKIE – zakres robót	Cena [zł brutto]
Dach	likwidacja zastoiny wody opadowej w okolicach instalacji wentylacyjnej i instalacji odgromowej poprzez wyprofilowanie spadków - dach z membrany układanej na wełnie mineralnej: 5 miejsc 200cm x 200cm	
łącznie cena brutto		