

PROTOKÓŁ

Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO

NAZWA:

**PRZEPUST NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-
PARKOWEGO W MOSZNEJ**

ZLOKALIZOWANY NA LEWYM ZJEŹDZIE Z CIĄGU ALEI LIPOWEJ



Przegląd spełnia wymagania okresowych kontroli określone w art. 62. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Spis treści:

Protokół z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego

Załącznik – dokumentacja fotograficzna


Jerzy Sylwester
mgr inż. Budownictwa
Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej nr 244/92/Cp
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej w tym drogowo mostowej nr 6/02/09

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 03/MZ/2022

PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu		
1	Nr ewidencyjny obiektu (JNI)	
2	Rodzaj i nazwa obiektu	Przepest drogowy przeznaczony głównie do ruchu pieszego
3	Nr drogi	Droga wewnętrzna – aleja spacerowa
4	Miejscowość	Moszna
5	Rodzaj i nazwa przeszkody	Kanał parkowy bez nazwy
6	Miejscowość	Moszna
7	Zarządca drogi	Moszna Zamek Sp. zo.o.

Lokalizacja mostów – most nr 3

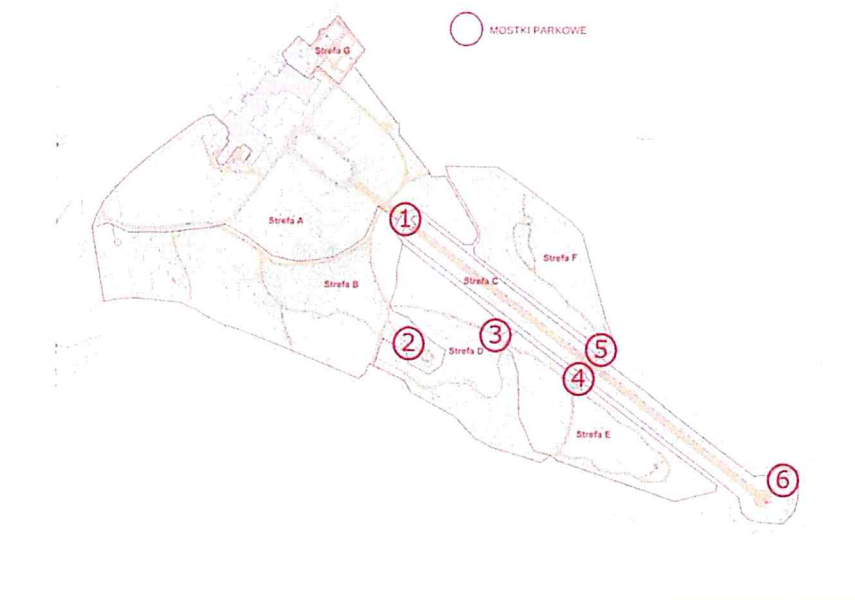

OŚWIADCZENIE

Dokonujący przeglądu oświadcza, iż czynności przeglądu zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, których wynikiem jest protokół kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Dokonujący przeglądu: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak

Data przeglądu: 16.11.2022r.

Stan pogody: Słonecznie

Temperatura: ok. 8°C

Temperatura: ok. 8°C

Dane techniczne obiektu

1	Długość obiektu	4,54 m
2	Schemat statyczny	Łuk ceglany
3	Światło otworu	1,84 m
4	Kąt skrzyżowania z przeszkodą	90°
5	Rodzaj i materiał konstrukcji dźwigarów	Sklepienie ceglane z głowicami z ciosów kamiennych
6	Rodzaj i materiał konstrukcji pomostu	Płyta żelbetowa
7	Posadowienie	Bezpośrednie
8	Szerokość całkowita	6,98
9	Wyposażenie	Balustrada kamienna
10	Elementy drogi	Jezdnia 3,48 m (ciąg pieszo-jezdny)

Data ostatniego przeglądu: listopad 2021r.

Data następnego przeglądu: rok 2023

ARKUSZ OKREŚLAJĄCY STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW OBIEKTU

Lp.	Element	Rodzaj uszkodzenia	Ocena stanu
1	Nasypy w obrębie skarpy		dobry
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł		dobry
3	Nawierzchnia jezdni	Wylewka betonowa o spękaniach siatkowych	niepokojący
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki, kapy, gzymsy, belki podporęczowe	Nie dotyczy	
5	Urządzenia odwadniające	brak	
6	Balustrady, bariery, osłony	Balustrady spękanie – szczególnie czapy, porośnięte mchami i bluszczem	dostateczny
7	Izolacje	Nie stwierdzono	
8	Urządzenia dylatacyjne	Nie stwierdzono	
9	Konstrukcja dźwigarów	Sklepienie łukowe – liczne zacieki, ubytki, drobne spękania	niepokojący
10	Płyta pomostu	Nie dotyczy	
11	Wsporniki podchodnikowe	Nie dotyczy	
12	Przyczółki, fundamenty		dobry
13	Filary	Nie dotyczy	
14	Łożyska	Nie dotyczy	
15	Przestrzeń podmostowa	Otoczenie przy przyczółkach porośnięte intensywną roślinnością, częściowe zamulenie koryta	Niepokojący
16	Urządzenia obce	Brak	
OCENA CAŁEGO OBIEKTU:			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis)			Nie stwierdzono
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną			Nie stwierdzono

WNIOSKOWANE ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonego przeglądu uznaje się, że obiekt mostowy wymaga napraw ale może być użytkowany bez konieczności wprowadzania ograniczeń w ruchu	
Zaleca się wykonanie następujących robót naprawczych, konserwacyjnych i porządkowych	
1	Oczyszczenie powierzchni części kamiennych oraz ceglanych
2	Naprawa uszkodzeń podniebienia sklepienia ceglano
3	Usunięcie nawierzchni i odkrycie sklepienia oraz dokonanie napraw
4	Wykonanie warstwy ochronnej oraz wyrównawczej
5	Wykonanie izolacji i warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni
6	Wypełnienie zarysowań na elementach kamiennych
7	Zabezpieczenie elementów poprzez hydrofobizację
8	

WNIOSKOWANE DECYZJE

Lp.	Rodzaj decyzji	Potrzeba wykonania	Termin wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2	Ograniczenie nośności	NIE	
3	Ograniczenie prędkości ruchu do km/h	NIE	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do cm	NIE	
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do cm	NIE	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do cm	NIE	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do Cm	NIE	
8	Oznakowanie obiektu	NIE	
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	
10	Wykonanie prac porządkowych	TAK	12.2022
11	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych zasadach	TAK	

Stan techniczny obiektu określa się jako niepokojący. Występujące uszkodzenia wymagają robót naprawczych.

Wykonanie zaleceń wydłuży czas użytkowania obiektu.

Jerzy S. [signature]
mgr inż. budownictwa
Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej nr 244/93/Op
Uprawnienia do projektowania z ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej w tym drogowej mostowej nr 6/92/Op




Fot. 1. Widok z poziomu drogi - jezdni, balustrady



Fot. 2. Uszkodzenia podniebienia sklepienia



Fot. 3. Lico obiektu i ciek

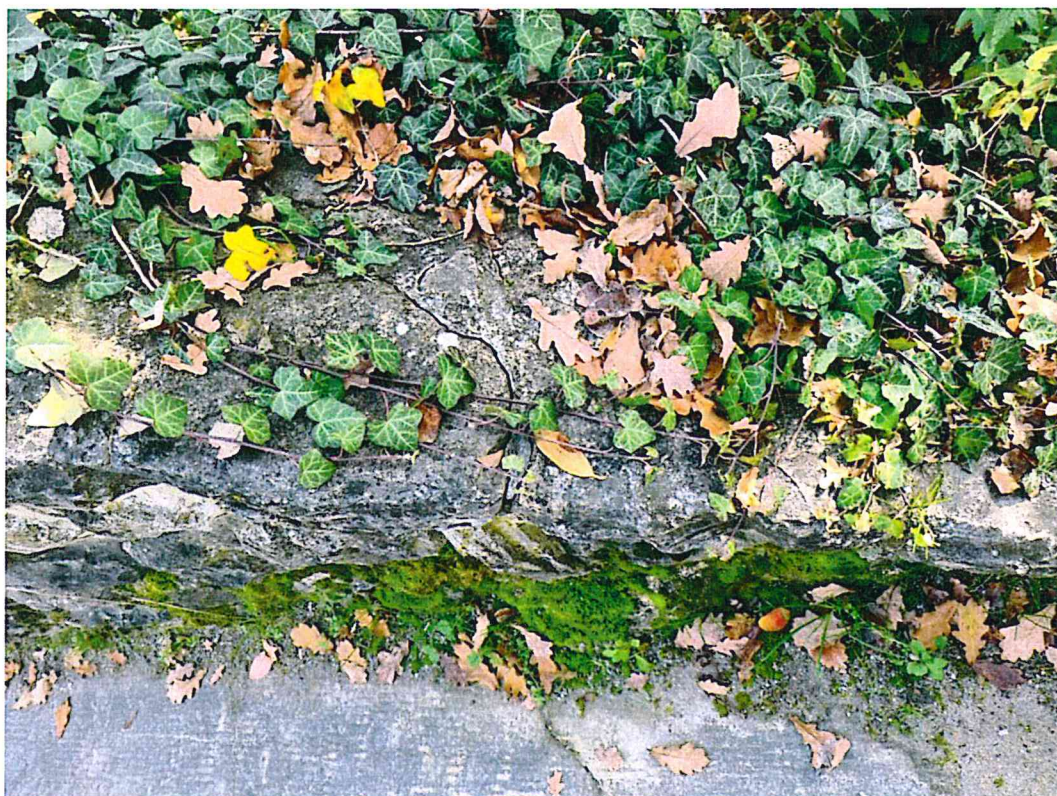





Fot. 4, 5, 5, 6, 7. Pęknięcia balustrad